

 

 











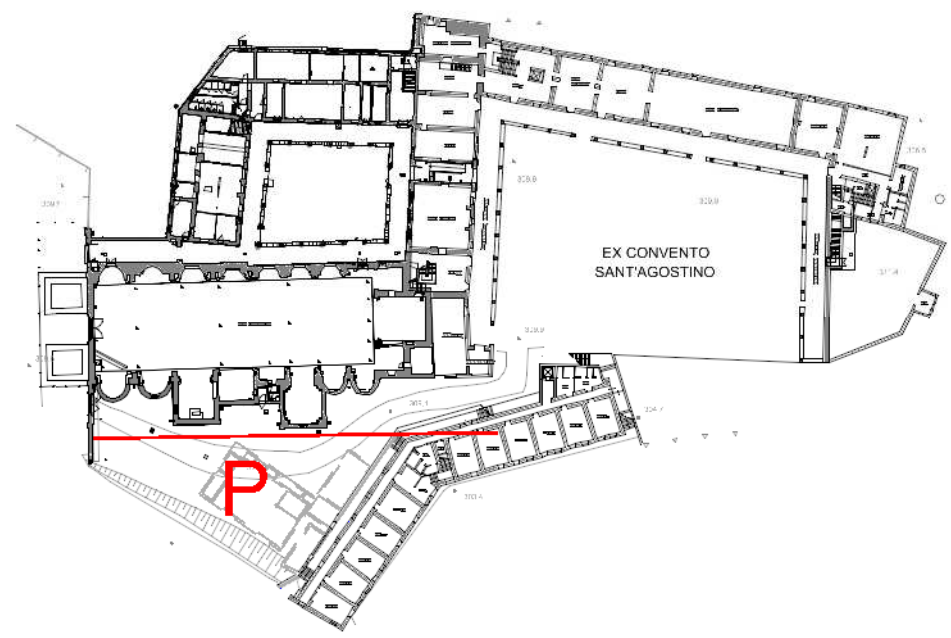
LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
 Intorno base calce altre presenti nella parte alta della porta	Fenomeni di degrado generalizzati Depositi superficiali Dissesto a livello pittorico di finitura Prestazioni	Pulizia intonaco Stuccatura	S10.A5.0 S20.A5.A-B
 Dataschi  Mancanze	 Eventuale preconsolidamento e consolidamento mediante iniezioni Pulitura  Ristrutturazione con intonaco neutro Velature		SS.A1.0 S20.A5.A-B A20.A116.A-E S20.A45.0
 Intonaco recente colato in parte presente sulla Capella	Depositi e/o degradazione	Rimozione delle parti non più recuperabili Consolidamento mediante iniezioni Pulizia Ristrutturazione con intonaco base calce in pasta Velature	R20.A35.0 S20.A45.0
 Intonaco di recente finitura in due strati: intonaco e finitura colorata in parte sulla parte terminale della spina	Depositi superficiali colorati Dissesto a livello pittorico di finitura Pulitura Polverizzazione Unità di risulta	Preconsolidamento Pulizia preliminare Pulizia Consolidamento Stuccatura Ristrutturazione localizzata Velature finali Rimozione intonaco Nuovo intonaco decorativo Velature finali	SS.A1.0 S10.A5.0 S20.A5.A-B S20.A5.A-D S20.A5.A-E A20.A116.A-F S20.A45.0 S20.A25.0 A20.A115.A A20.A117.A S20.A45.0

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
 Morte cementizia per rispetto di intonaco e velature	Rapporti Sigillature	Rimozione Pulizia Ristrutturazione con intonaco base calce in pasta Velature	R20.A35.0 S20.A45.0
 Murtura parzialmente intonaco nella parte bassa della Capella	Depositi superficiali Mancanze	Rimozione Pulizia Ristrutturazione con intonaco base calce in pasta Velature	SS.A1.0 R20.A35.0 S20.A45.0
 Murtura in pietrame spaccato con intonaco decorativo presente prevalentemente sul cornicione	Stigature improprie Mancanze sigillature Erosione Ruggine Prestazioni localizzate Estrazioni	Stigature improprie Mancanze sigillature Erosione Ruggine Prestazioni localizzate Estrazioni	R20.A35.0 S10.A5.0 R20.A50.A

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
 Murtura in mattoni presente sugli spigoli e negli spigoli	Fessurazioni localizzate Estrazioni	Rimozione Pulizia Ristrutturazione con intonaco base calce in pasta Velature	R20.A35.0
 Fessurazioni in annessi	Depositi superficiali Fessurazioni Estrazioni Deposizione Polverizzazione Datischi	Preconsolidamento Pulizia Consolidamento Trattamento protettivo	R20.A5.0 Vel. intonaco SFP 16
 Elementi in metallo	Ruggine	Preparazione superficie Trattamento protettivo con massa antiruggine tipo Phoskato	P20.B0.5.A P20.B0.5.A
 Elementi in legno	Schiumamento	Preparazione superficie Trattamento impregnante	P20.T0.10.A P20.T0.30.E



PROSPETTO P EX CHIESA



	<b>COMUNE DI BERGAMO</b> AREA POLITICHE DEL TERRITORIO DIREZIONE LL.PP. EDOP e MONUMENTI EDIFICI e MONUMENTI	
Complesso Monumentale di S. Agostino Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo progetto esecutivo		RILIEVO MATERICO e DEGRADO PROGETTO INTERVENTI PROSPETTO P. EX CHIESA
DATA: SETTEMBRE 2017 SCALA: 1:50 DISIGNATURE: Dott. Rocco Pagano	GRUPPO DI LAVORO Arch. Angelo Brenna Ing. Fabio Grassi Geom. Rocco Pagano	IL PROGETTISTA Arch. Angelo Brenna IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Carlo Mazza
N. DISEGNO ARCHITETTICO UNIFICATO <b>3497</b>		SPERIMENTAZIONE CROCCIA 1 CATEG. 14 TAV. N. <b>C 02</b>