



PROSPETTO NORD CHIOSTRO MINORE

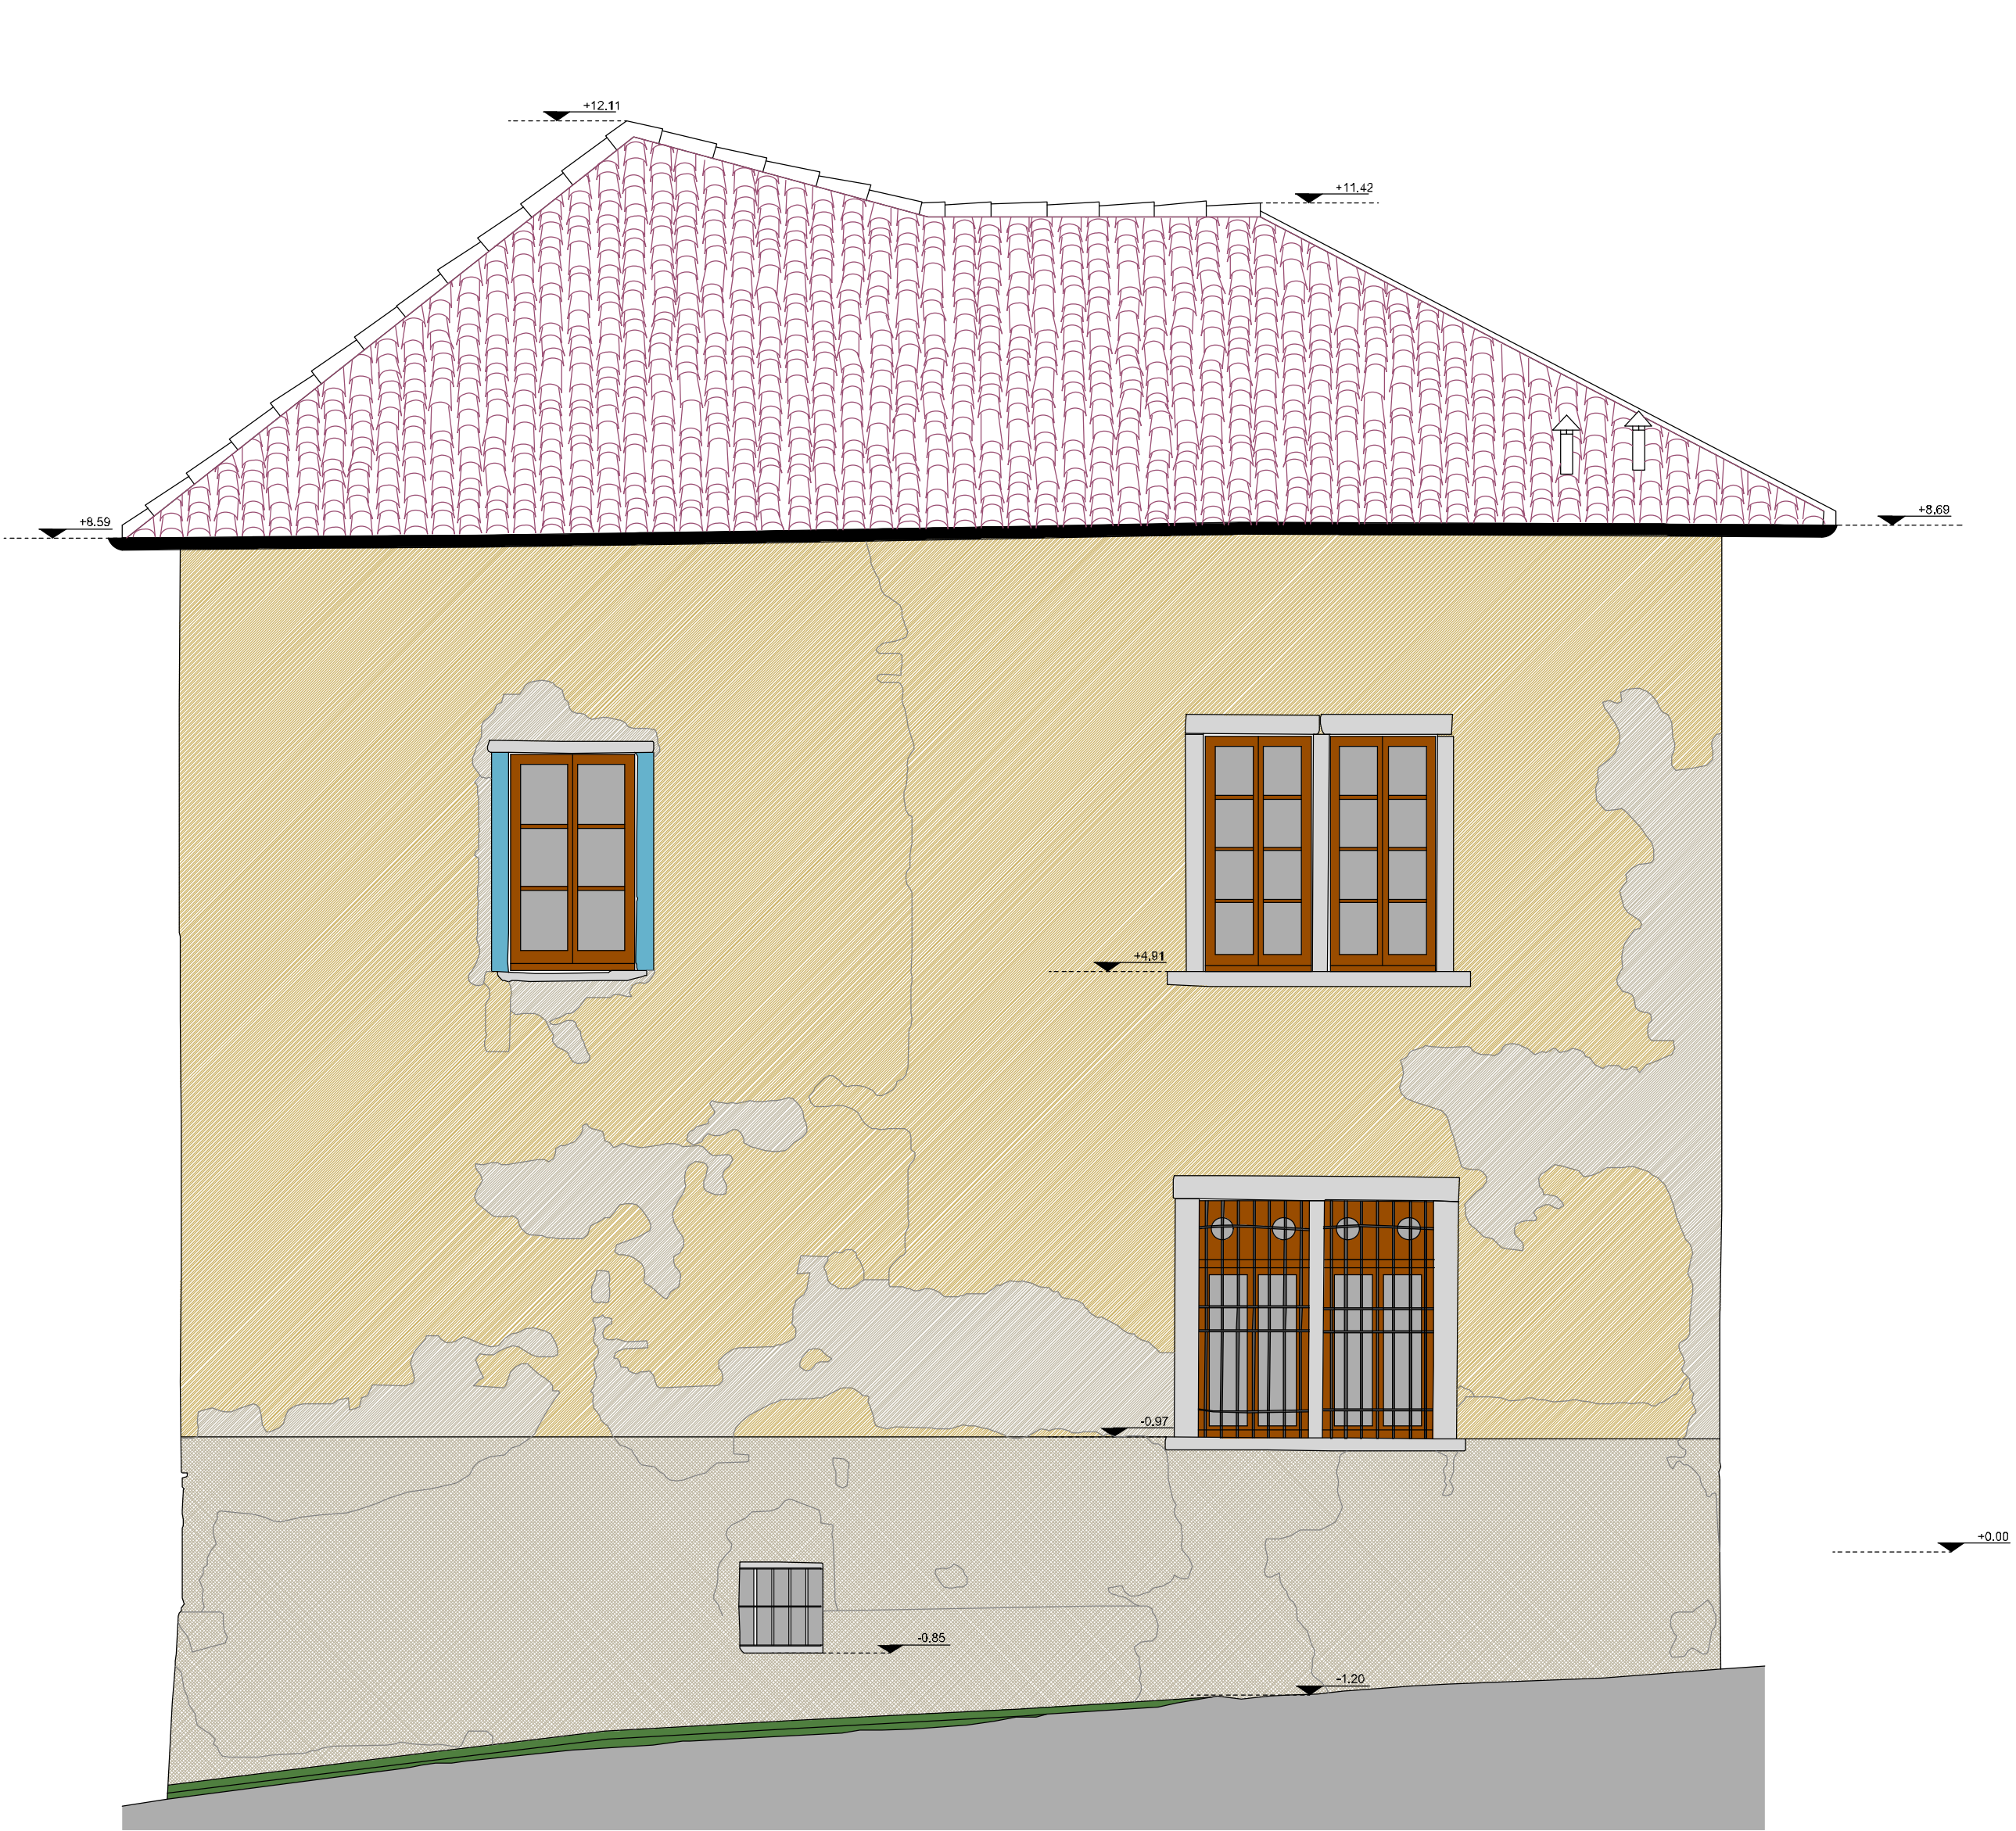



PROSPETTO NORD-OVEST CHIOSTRO MINORE

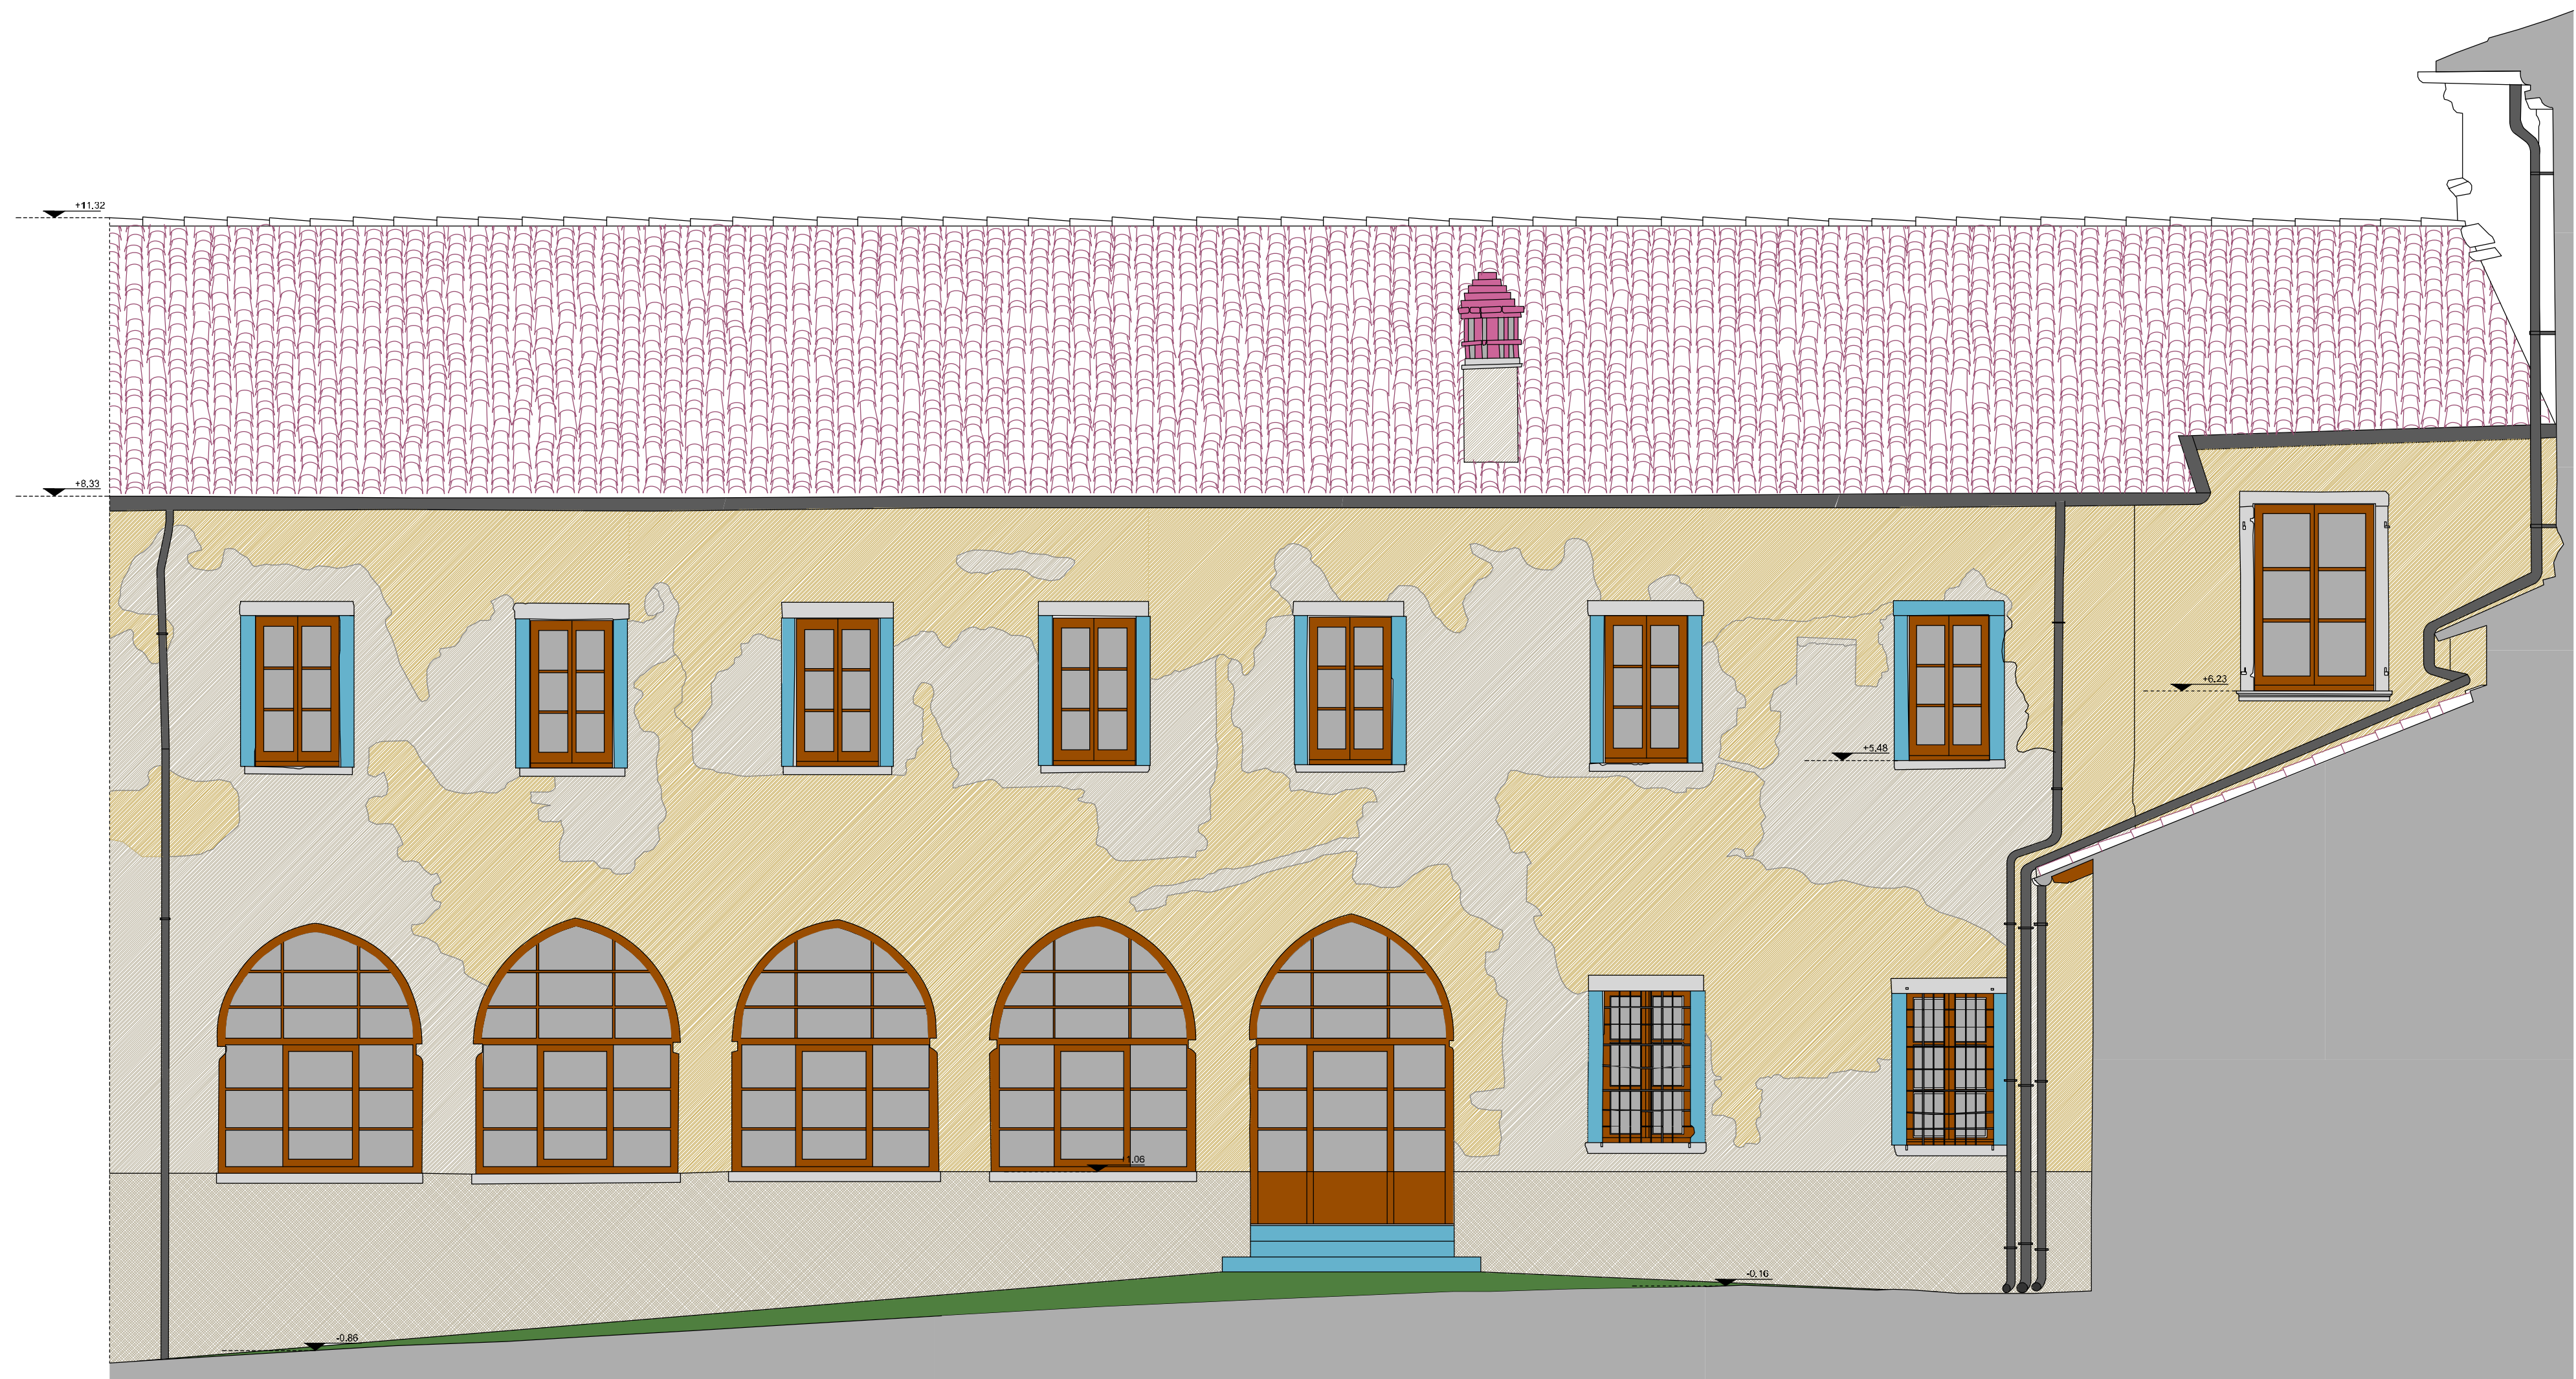

PROSPETTO OVEST CHIOSTRO MINORE

SCHEDA DI RIFERIMENTO N. 18F

LEGENDA MATERICO	LEGENDA DEGRADO	LEGENDA INTERVENTI	COD. INTERVENTO
Muratura in pietra e mattoni	Depositi superficiali Ditacchi Mancaze Superfici Estensione e polverizzazione Pessumazioni Pelle biologica	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	R30.A37.0
Intonaco di calce originario	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	S5.A1.0 S10.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0
Nuovo intonaco di calce velato	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0
Riparazioni	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0
Nuovo intonaco deacidificante	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0 S20.A3.0
Anzianità esistenti	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	R16.A10.0 R10.A10.0 R10.A10.0 R10.A10.0 R10.A10.0 R10.A10.0
Nuovo anello	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	A30.A70.A-C A10.A69.A
Elementi metallici	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	P50.B0.5.A P50.B0.5.A P50.B0.5.A P50.B0.5.A P50.B0.5.A P50.B0.5.A
Elementi nuovi	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	L10.A10.A-B-C-D-E-F-G
Manto di copertura	Depositi superficiali Ditacchi Pessumazioni Ditacchi Ditacchi Ditacchi	-Rimozione vegetazione -Trattamento lacche -Trattamenti -Lavori con idropulitrice -Rimozione moli, depositi e superfici -Consolidamento muratura con ricostruzione -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce -Rimozione di parti con malta di calce	VEDI SCHEDA N. 07C

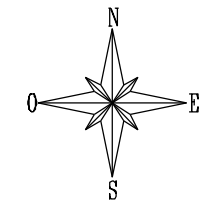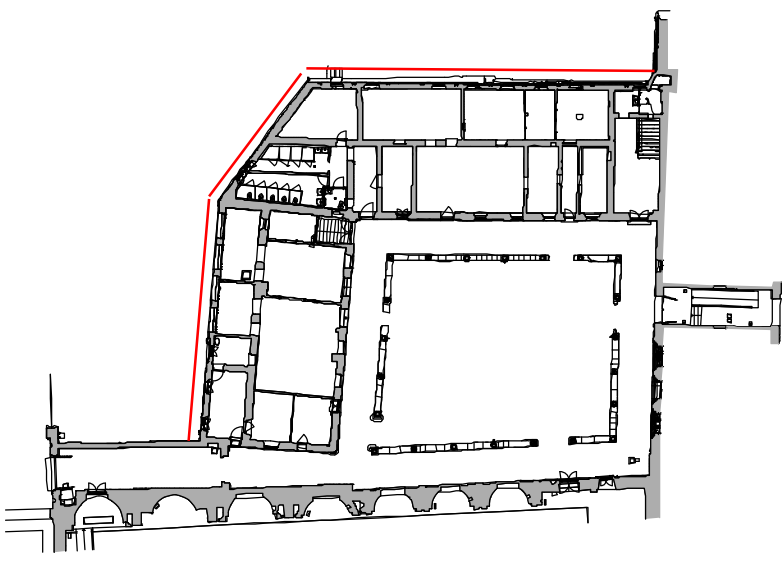

COMUNE DI BERGAMO
AREA POLITICHE DEL TERRITORIO
DIREZIONE LL.PP. EDIFICI E MONUMENTI
EDIFICI E MONUMENTI

PROGETTO
PROSPETTI ESTERNI
CHIOSTRO MINORE

Complesso Monumentale di S. Agostino
Restauro e ampliamento funzionale dell'Università degli studi di Bergamo
progetto esecutivo

GRUPPO DI LAVORO
Arch. Angelo Berra
Ing. Paolo Ghislandi
Geom. Rocco Pagano

IL PROGETTISTA
Arch. Angelo Berra
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Berra

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Berra

DATA: SETTEMBRE 2017
SCALA: 1:50
DESSINATORE:
Geom. Rocco Pagano

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Berra

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Berra

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Paolo Berra

CRONOMETRO
1

CATEG.
14

TAV. N.
D 19